MÄNGEL AUF DEM CANYON-LUX-TRAIL FESTGESTELLT

1- Abnutzung zwischen den Spurstangen und dem größeren Gestänge.

Auf den folgenden Fotos ist der Verschleiß am inneren Ende der beiden Spurstangen und am Gestänge zu sehen. Die Montage dieses Gestänges war korrekt, wie im Handbuch angegeben, und auch das Anzugsdrehmoment war korrekt. Bei der Demontage wurde eine große Anzahl von Befestigungsschrauben gefunden. Das Problem besteht darin, dass der Nippel/Vorsprung der Hülse, auf dem das Lager ruht, außerhalb der Toleranz liegt und kürzer ist, was diese Reibung verursacht.



2- Abnutzung zwischen Schwinge und Rahmen auf der linken Seite.

Die folgenden Fotos zeigen einen klaren Herstellungsfehler (an einem anderen Fahrrad getestet, siehe letzte Fotos). Der Rahmen muss an der Verbindungsstelle mit der Hinterradschwinge auf beiden Seiten einen Vorsprung haben, auf dem der „Canyon EP0725-01 Spacer“ aufliegt. Bei meinem Fahrrad ist dieser „Absatz“ nur auf der rechten Seite vorhanden. Da sie auf der linken Seite nicht vorhanden ist, hat sie Abnutzungen/Kratzer am Rahmen und an der Innenseite der linken Kettenstrebe verursacht. Es gibt sogar ernsthafte Schäden am Sitz der Kettenstrebe.

LINKE SEITE	RECHTE SEITE
	


Galaxy A54 5G
08/03/2025 13:05

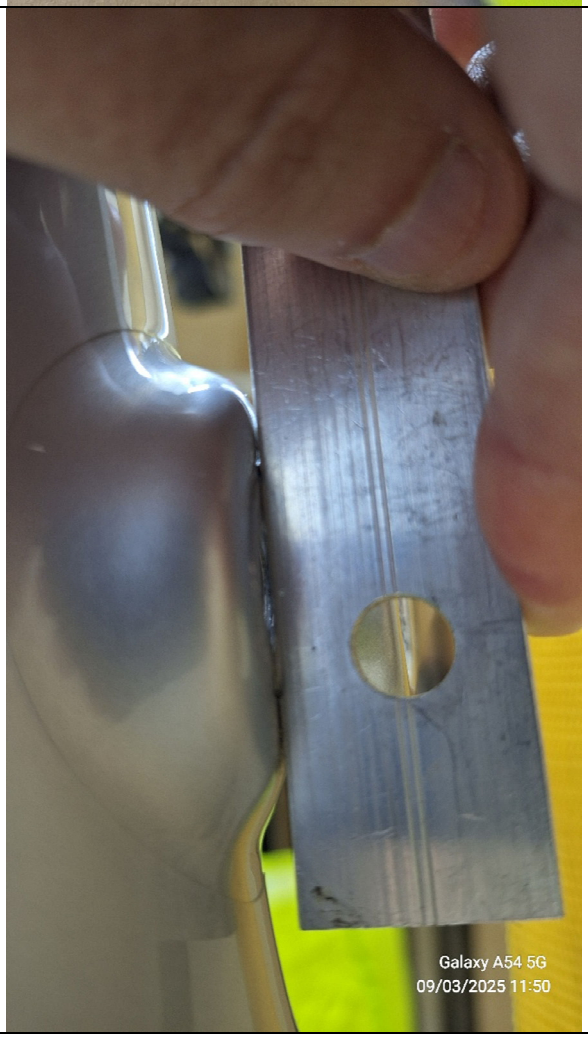

Galaxy A54 5G
08/03/2025 13:05


Galaxy A54 5G
08/03/2025 13:05


Galaxy A54 5G
08/03/2025 13:05


Galaxy A54 5G
09/03/2025 9:45


Galaxy A54 5G
09/03/2025 9:45


Galaxy A54 5G
09/03/2025 11:50


Galaxy A54 5G
09/03/2025 11:49





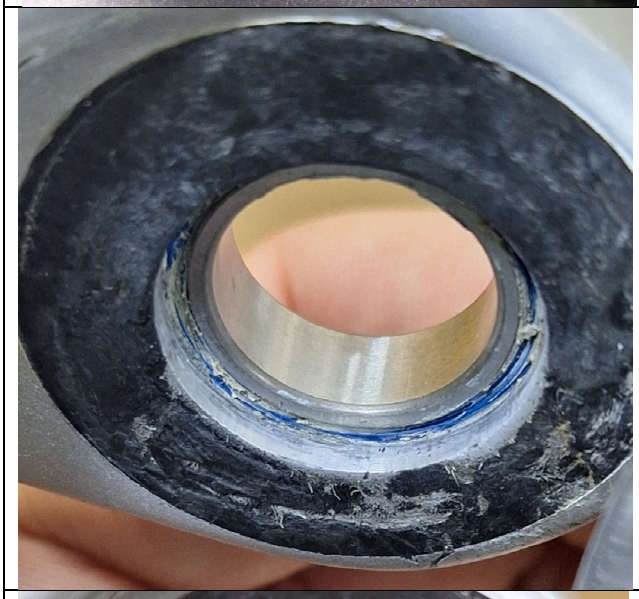
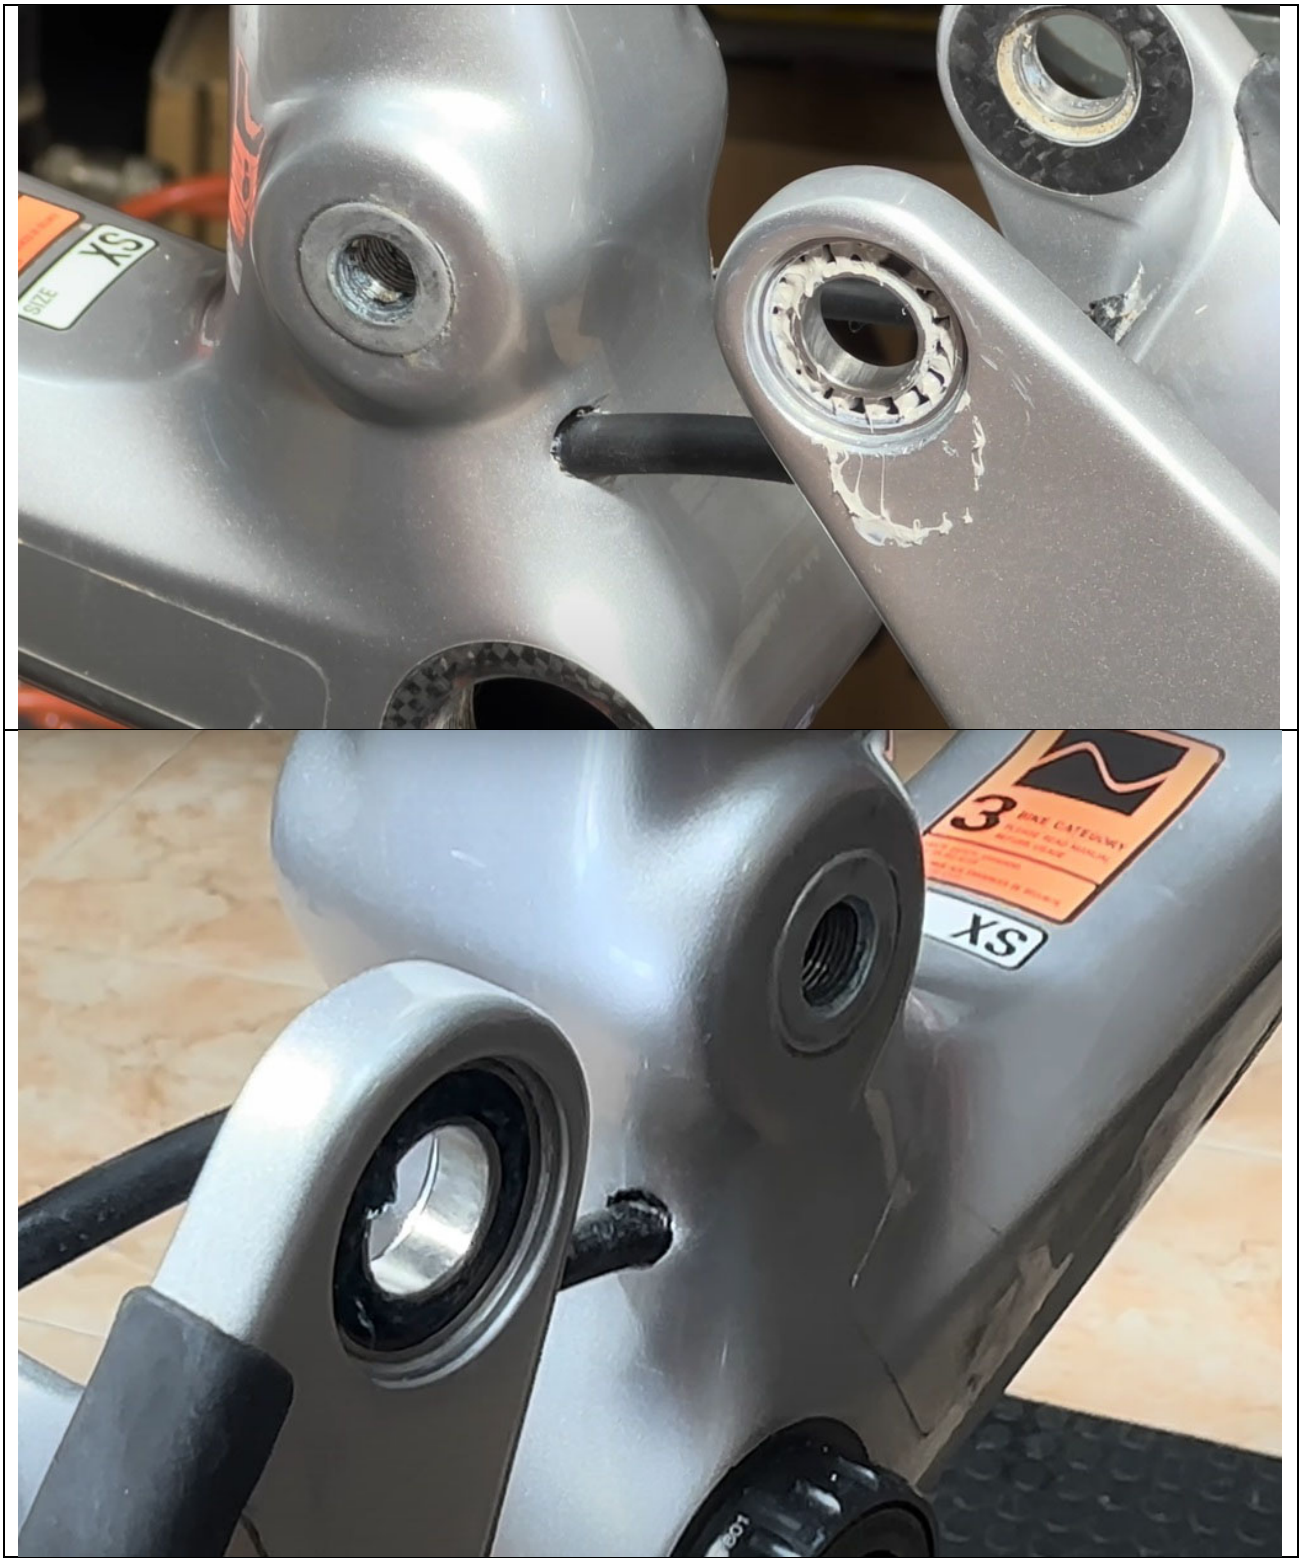




Bild eines Kollegen, auf dem zu sehen ist, dass es keine Abnutzung gibt und dass auf beiden Seiten ein Absatz vorhanden ist, auf dem der „Canyon EP0725-01 Spacer“ aufliegt.



Ich denke, der Herstellungsfehler und die Schäden an den Rahmensitzen und vor allem an der Schwinge sind deutlich zu erkennen