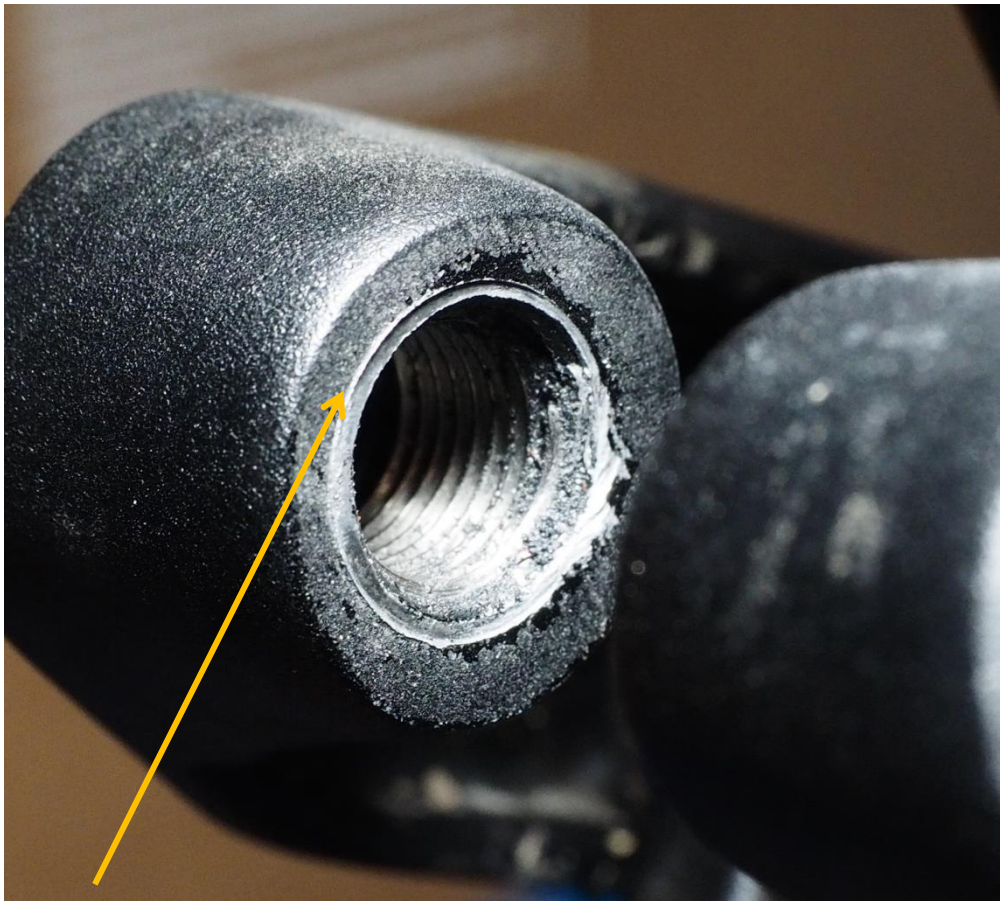

Canyon Spectral 2018 AL 6.0
Problemstellung:
Dämpferschraube löst sich (immer wieder)
60mm



Ursache:
Achse/Gleitlager ist extrem schwergängig, weil Passmaß zu eng ist.
-> Achse dreht sich nicht im Gleitlager, sondern um die Schraube und an der Rahmenaufnahme



Schön zu erkennen, wie die mitdrehende Achse bereits die Rahmenaufnahme beschädigt hat



Die PTFE Beschichtung des Gleitlagers ist bereits abgerieben.
Trotzdem ist das Lager noch extrem schwergängig.